

# PINZE ANGOLARI A DUE GANASCE

## SERIE MGW800

### ► VANTAGGI DEL PRODOTTO



#### “L'Economico”

##### ► Concentrarsi sull'essenziale

Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione

##### ► Carico momentaneo elevato

Il riduttore angolare, generosamente dimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego

##### ► Utilizzo continuo senza guasti


La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione

### ► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive	Versione		
	MGW8XX	N	NC
 Molla in chiusura C			●
 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)	●		●
 Sensore magnetico	●		●
 IP30	●		●



## ► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

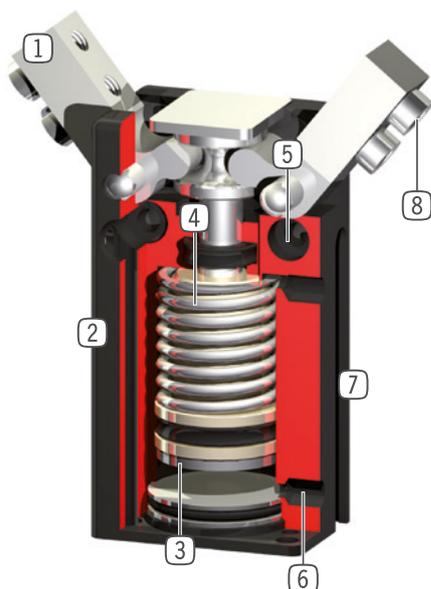

- ① **Ganaschia**  
- fissaggio delle ganasce personalizzate
- ② **Carcassa robusta e leggera**  
- Lega di alluminio anodizzata a spessore
- ③ **Rilevamento della posizione**  
- magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
- ④ **Sistema di mantenimento della forza di presa integrato**  
- molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
- ⑤ **Fissaggio e posizionamento**  
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- ⑥ **Alimentazione**  
- possibile su più lati
- ⑦ **Scanalatura di rilevamento**  
- fissaggio sensori magnetici
- ⑧ **Boccole di centraggio rimovibili**  
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico

## ► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Corsa [°]	Forza di presa [N]	Peso [kg]	Classe IP
MGW801	37,5	5 - 7,5	0,01	IP30
MGW802	37,5	9 - 10	0,015	IP30
MGW803	37,5	33 - 49	0,025 - 0,04	IP30
MGW804	37,5	51 - 72	0,05 - 0,08	IP30
MGW806	37,5	91 - 118	0,1 - 0,12	IP30
MGW808	37,5	148 - 190	0,18 - 0,19	IP30
MGW810	37,5	205 - 270	0,28 - 0,31	IP30
MGW812	37,5	255 - 325	0,4 - 0,45	IP30

## ► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.


# PINZE ANGOLARI A DUE GANASCE

## DIMENSIONI COSTRUTTIVE MGW810

### ► SPECIFICHE PRODOTTO




#### ► Diagramma forza di presa

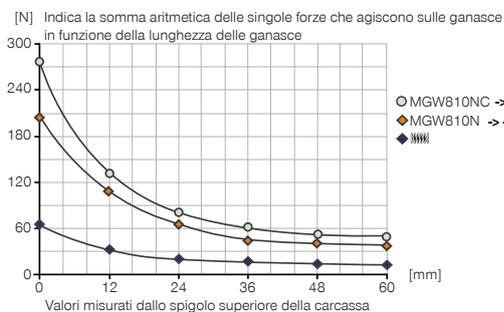

#### ► Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.

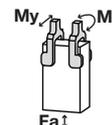

Mr [Nm]	1.6
My [Nm]	1.6
Fa [N]	500

### ► IN DOTAZIONE



4 [pezzi]  
Boccole di centraggio  
DST07540

### ► ACCESSORI CONSIGLIATI



#### ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



**GVM5**  
Raccordi filettati lineari



**WVM5**  
Raccordi filettati angolari



**DEV04**  
Valvole di scarico rapido



**DSV1-8**  
Valvola di ritegno



**DSV1-8E**  
Valvola di ritegno con scarico rapido



#### SENSORISTICA



**MFS01-K-KHC-P1-PNP**  
Sensore magnetico angolato, cavo 5 m



**MFS01-S-KHC-P1-PNP**  
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8



**MFS02-K-KHC-P1-PNP**  
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m




**MFS02-S-KHC-P1-PNP**  
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8



**MFS02-S-KHC-IL**  
Sensore di posizione diretto, cavo 0,3 m - connettore M8

Numero d'ordine	► Dati tecnici	
	MGW810N	MGW810NC
Corsa per ganascia [°]	37.5	37.5
Momento di presa in chiusura [Nm]	2.9	3.8
Momento di presa in apertura [Nm]	3.3	
Momento di presa garantito dalla molla [Nm]		0.9
Forza di presa in chiusura [N]	205	270
Forza di presa in apertura [N]	235	
Tempo di chiusura [s]	0.03	0.03
Tempo di apertura [s]	0.03	0.06
Ripetibilità +/- [mm]	0.05	0.05
Pressione di esercizio min. [bar]	3	4
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	8
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6
Temperatura di esercizio min. [°C]	5	5
Temperatura di esercizio mass. [°C]	+80	+80
Volume d'aria per ciclo [cm <sup>3</sup> ]	14.1	18.4
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP30	IP30
Peso [kg]	0.28	0.31

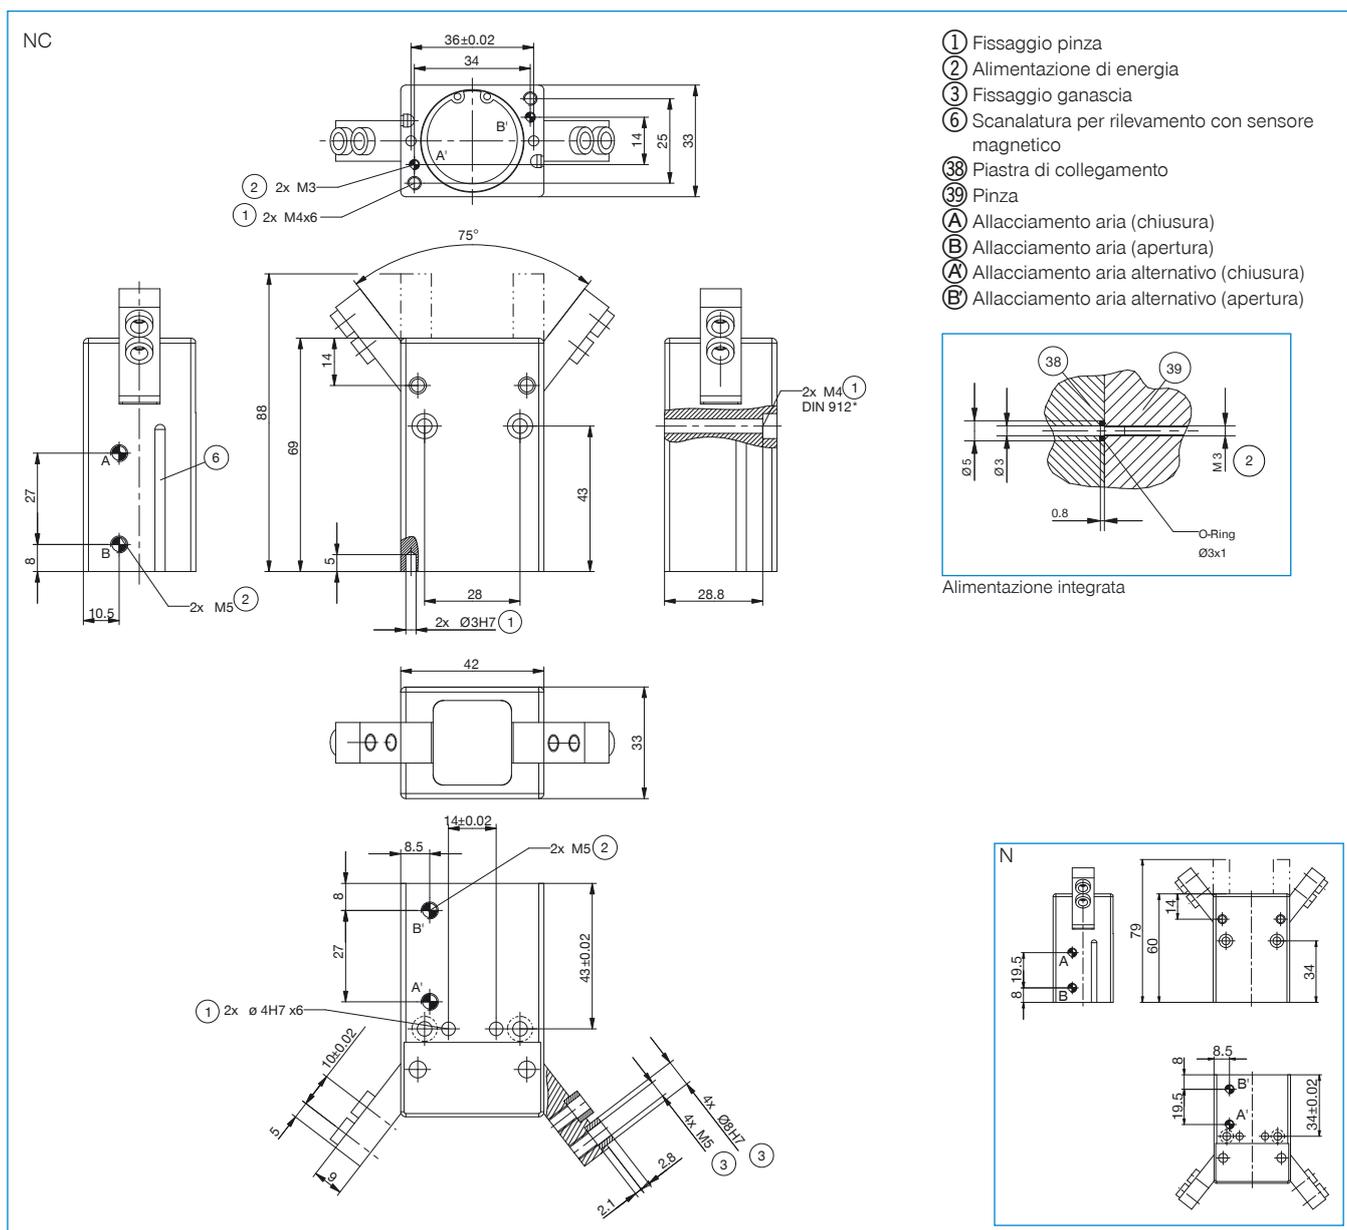


# PINZE ANGOLARI A DUE GANASCE

## SERIE MGW800 DESCRIZIONE FUNZIONALE




### ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

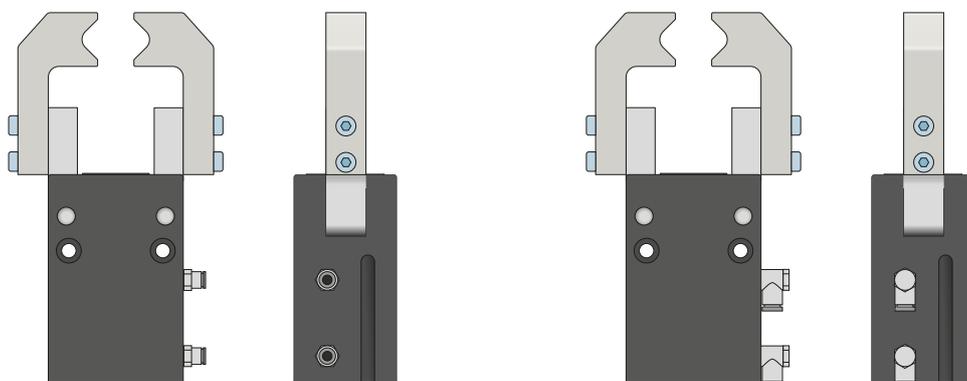

### Raccordi pneumatici

Disponibili in versione diritta e angolare. Possono essere scelti liberamente a seconda delle condizioni di spazio o della situazione di installazione.

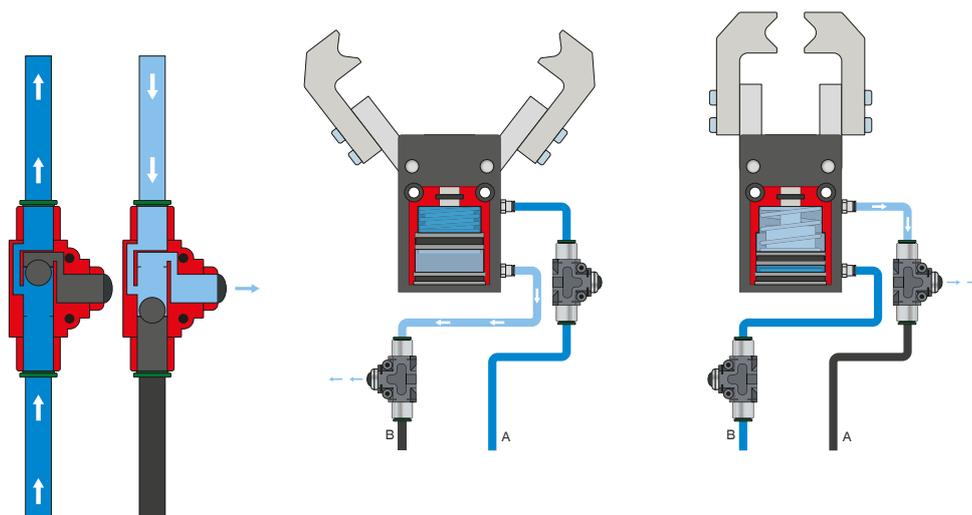


### Valvola di scarico rapido – DEV

**Per una fuoriuscita rapida dell'aria compressa e per evitare la comparsa di una pressione dinamica**

Le valvole in linea permettono un tempo di ciclo più rapido e impediscono la formazione di condensa nelle pinze con ridotto volume del cilindro. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza.



## ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

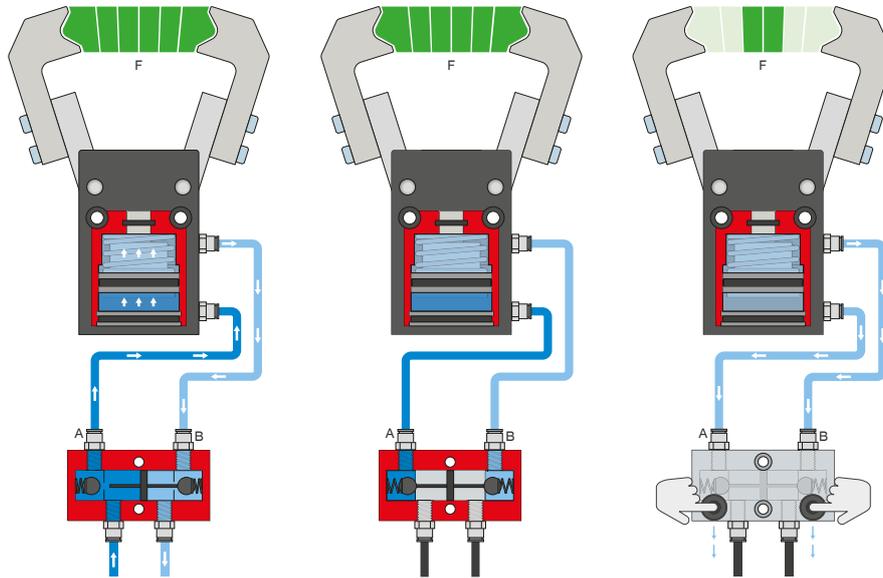

### Valvola di ritegno – DSV

**Garantisce il mantenimento sicuro della forza e della posizione in caso di calo della pressione del sistema**

Con la valvola antiritorno integrata e sbloccabile, la pressione di sistema della pinza viene mantenuta in caso di arresto d'emergenza. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza. Nella variante E sono montati due interruttori a pulsante con i quali è possibile sfiatare la pinza in maniera controllata.


# PINZE ANGOLARI A DUE GANASCE

## SERIE MGW800 DESCRIZIONE FUNZIONALE




### SENSORISTICA

MFS02

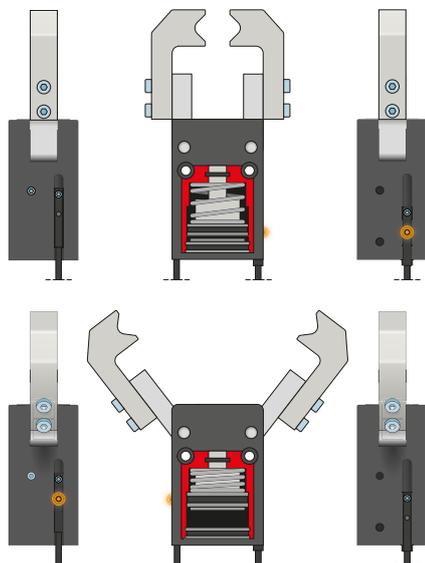

MFS01

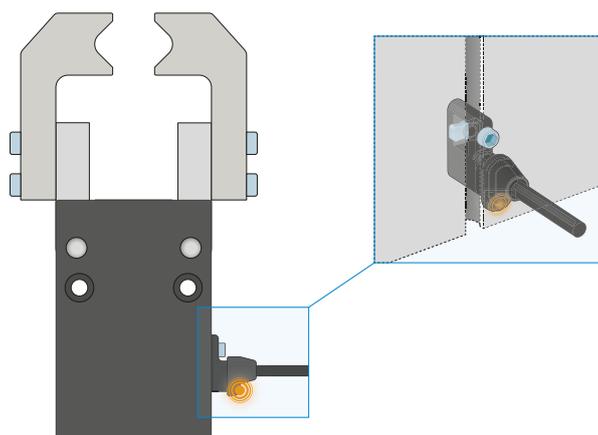


### Sensori magnetici a 1 punto – MFS

#### Per il rilevamento senza contatto della posizione del pistone

Questi sensori sono montati nella scanalatura a C della pinza e rilevano il magnete collegato al pistone della pinza. Per garantire l'utilizzo in diverse condizioni di spazio, i sensori sono disponibili in due varianti. Mentre l'MFS02 orizzontale, con uscita cavo dritta, scompare quasi completamente nella scanalatura a C della pinza, l'MFS01 verticale è più alto, ma ha un'uscita cavo sfasata di 90°. Queste varianti sono disponibili nelle versioni con 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti e 0,3 m di cavo con connettore.



## COLLEGAMENTI/ALTRO

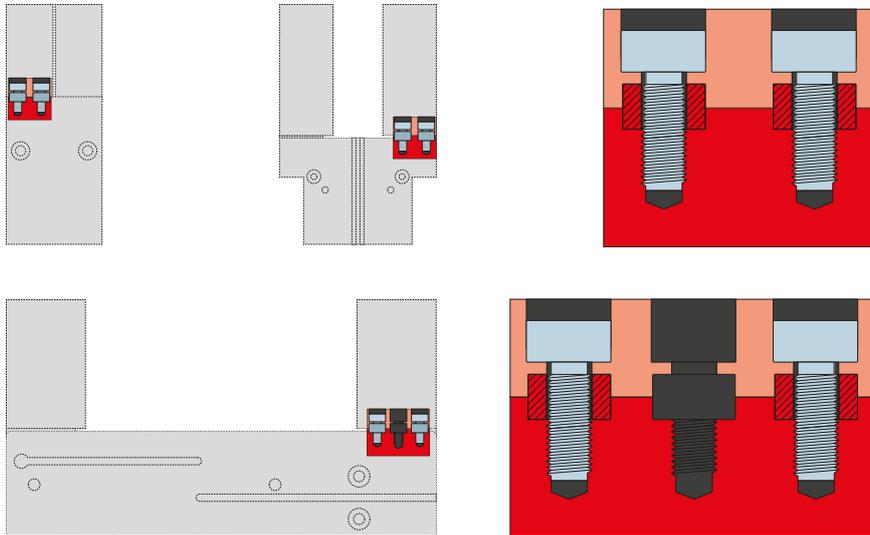

### Boccole di centraggio

#### Per la determinazione della posizione delle ganasce

Le boccole di centraggio vengono inserite negli accoppiamenti delle ganasce per definirne la posizione. Le boccole di centraggio sono paragonabili a un collegamento con perno.